

Kertomus tarkastuksesta Snappertunan kirkossa 6.7.1987

Kirkon ulkopuoli

Julkisivujen maalauksessa oli varsinkin eteläpuolella havaittavissa seuraavia vaurioita:

Ikkunanpuitteiden maalaus lohkeilee ja lasituskittauksissa uusimistarvetta.

Vuorilaudoituksesta irtoaa maalia suurina levyinä. Malaus tehty todennäköisesti muovisideaineisella maalilla. Maalikerroksen osittainen irtoaminen voi esteettisen haitan lisäksi myöhemmin päästää kosteutta puumateriaaliin.

Peltiosien uudelleenmaalaus on myös syytä suorittaa mahdollisimman pian.

Kirkon ja tapulin paanukatot

Paanukatot tulisi tervata parin vuoden sisällä uudestaan siten, että kevätkesällä tervataan lämpimällä säällä ensimmäinen kerta ja syksyllä toinen kerta. Terva olisi hyvä hankkia seurakunnan toimesta vuotta ennen tervauksen suorittamista. Jokaisesta tervatynnyristä otetaan litran näyte tervan laadun tutkimista varten. Katon tervaus tulee suorittaa sivelemällä.

Kirkonmäellä sijaitsevan Stahlbourgin (1778) hautakappelin ristin uusintamahdollisuudet tulisi tutkia.

Kirkon sisäpuoli

Holvipinnat. Edellisen korjauksen aikainen maalipinta on hyväkuntoinen. Pinta on ainoastaan vähän likaantunut ja naulankantojen kohdat näkyvät tummempina pisteinä. Holvin saa helposti tasaisen puhtaaksi pesulla. Pesusta voidaan tehdä maili tuloksen tarkastelemiseksi.

Holkkalista. Holvin alareunaa kiertävän massiivisen holkkalistan pinnasta maali irtoaa paikoitellen. Syynä maalin irtoamiseen on massiivisen puupohjan kuivumisliike ja useammat päällekkäiset maalikerrokset. Holkkalistan osalla kunnostustyössä tulee kysymykseen maalikerrosten poisto ja koko listan uudelleenmaalaus ohuesti alkuperäiseen väriinsä. Listan värikerrokset ja mahdolliset koristemaalaukset tulee tutkia ennen maalikerrosten poistoa.

Seinäpinnat. Vuoden 1959 korjauksessa tehdyn sisälaudoituksen maalipinta on hyväkuntoinen. Lautojen oksankohdat näkyvät hieman muuta pintaa tummempina. Maalipinta on pölyyntynyt ja likaantunut vuosien kuluessa.

Seinien maalipinnan kunnostustyötä suunniteltaessa tulisi ensin selvittää mallipuhdistustyön avulla tarvittavat toimenpiteet.

Ikkunanpuitteet. Ulkopuitteiden sisäpuolissa tulee kysymykseen ulkopuolen maalaus- ja kittautöiden jälkeen perusteellinen maalaus-työ. Sisäpuitteiden osalla riittää tavanomainen kunnostusmaalaus, jonka jälkeen on hyvä tiivistää sisäpuitteet asianmukaisesti esim. nidottavalla putkimaisella kumitiivisteellä.

Parvien alakatot. Maalipinnoissa vähän maalin lohkeilua. Irtonainen maali poistetaan, em. kohdat pohjustetaan ja silotetaan. Pinnat maalataan ohuesti alkydimaalilla, sivellintyönä.

Penkit ja lattia on tehty oksaisesta puutavarasta ja lakattu. Lakkaus käsittely poikkeaa kirkon muiden pintojen käsittelystä ja tuo vieraan elementin muuten eheään kirkkointeriööriin. Penkit ja lattia voitaisiin kuullottamalla sopeuttaa kirkon arvokkaaseen tunnelmaan.


Pentti Pietarila
konservaattori

Helsinki 17. 2. 1988

No
Viite

Asia Snappertunnan kirkon julkisivujen värisävyt

Vastauksessa pyydetään viittaamaan kirjelmän numeroon ja päiväkseen

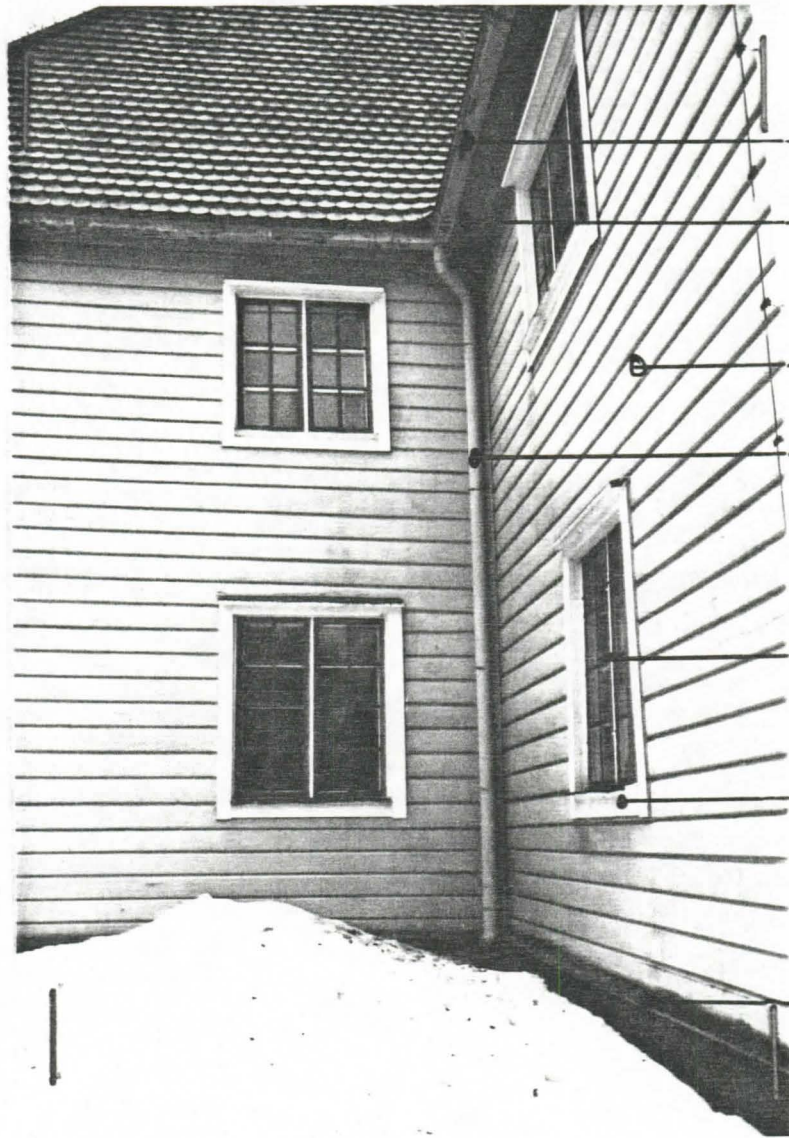

3 Räystärleikkurit ja
ryölärytörvet
pannari 423

1
Seinäväri
öljy-Teko 2184

3
Ikkunapuitteet
ja ovet
monicolor 6266

1 Vuorilaudat,
pilasterit
räystään alu-
nen, öljy-Teko 2068
2068

Venilistä
voidaan
myös tervata

Restaurointi toimiston
rakennuskonservaattori

Pentti Pietarila

Snappertunan Tapulin värit



1 listat, Öljy-Teho 2068

1
2 luukut ja ovet monicolor 6564



(1) Räystään alusen ja räystäskoussu
3 Syökorytorvet maalataan seinäväriin
4 Tapulin seinäväri Öljy-Teho 2742
2

