

Kertomus Mt Knapaksen ja P. Kaarron suorittamasta tarkastuskäynnistä Sipoon vanhaan kirkkoon 20.06.1974

---

Matkan tarkoituksena oli Sipoon vanhan kirkon teknisen kunnan selvittäminen.

Kirkko on 1400-luvulla rakennettu harmaakivikirkko. Siinä on korkea paanutettu satulakatto. Kirkkhuone on osaksi kaksi-, osaksi kolmilaivainen. Holvit on koristeltu keskiaikaisilla maalauksilla. Lattiana on ilmeisesti 1965 uusittu karkeasti tehty mukulakivilattia. Kirkkoa on siis viimeksi korjattu 1965.

Ehjät rakennusosat:

Kivimuurit vaikuttavat ehjiltä. Halkeamia tai kallistumia ei ole havaittavissa.

Vesikaton kannattajat ovat tervettä puuta. Liitokset ovat tosin liikkuneet harjan painuessa alaspäin, mutta rakenteita on tuettu oikealla tavalla vetotankojen avulla.

Kirkon uusi lattia on rakenteellisesti hyvässä kunnossa, mutta vaikuttaa arkkitehtonisesti oudolta.

Holvit ja niiden maalaukset ovat ehjiä.

Ovet ja ikkunat ovat ehjiä.

Rakennusosat, jotka on kunnostettava:

Kirkon katto on huonossa tervassa, mistä syystä jotkut paanut ovat hyljenneet. Lisäksi katon harjalle naulatut laudat ovat kuivuuksaan kasaantuneet niin, että harjalla on nyt noin 1 cm:n levyinen, kirkon pituinen rako.

Sisäseinien alaosien rappaus irtoaa. Varsinkin kirkon kaakkoisnurkan seinärakenteissa on kosteutta. Luultavasti ko. nurkkaa tukemaan rakennettu tukipilari johtaa sadevettä rakenteisiin.

Asehuoneen lautainen välikatto on laho ja laudanraoista tippuu pulujen ulosteita lattialle. Koska asehuoneen ~~sivuille~~ ei pääse mistään, ei sitä ole voitu puhdistaa ulosteista. <sup>uulakolle</sup>

Kellotapulin rakenteet ovat ehjiä. Paanukatto kaipaisi kuitenkin tervausta.

Rakennuksen säilymisen kannalta välttämättömät kunnostustyöt:

Sekä kirkon että kellotapulin vesikaton hajonneet paanut sekä kirkon harjalle naulatut kieroontuneet laudat on korvattava uusilla. Katot on tervattava.

Kaakkoisnurkan tukipilari on katettava, tai veden joutuminen seinärakenteisiin on muulla tavoin estettävä.

Helsingissä 18.07.1974