

Museovirasto
Rakennushistorian osasto
Restaurointiyksikkö
14.12.1998

Pyhtään seurakunta
Kirkkoherra Matti Virmakoski
fax. 05 - 3431924


Pyhtään kirkon lyijylasikorjauksen tarkastus 15.10.1998

Tarkastus tehty kiikaroimalla sekä lisäksi sisäpuolelta urkuparvelta tarkasteltuna. Eteläseinän läntisimmän ikkunan pintaan on ilmestynyt harmaita ”valumajälkiä”, joiden syyt on selvitettävä ja poistettava. Kysymyksessä voi olla ikkunan asennuksessa käytetyn kitin aiheuttama ongelma. Eteläseinän itäisimmän ikkunan alapään tiiliösten rappauksen viimeistelyssä on pieniä puutteita. Ehdotan, että urakoitsija jättäisi takuuajan (1 vuosi) vakuudeksi esim. 5000mk. Mainitut puutteet korjataan keväällä, kun lämpötila on pysyvästi noussut lämpimän puolelle.

Kirkon ikkunoiden korjaus on nyt tehty irrottamalla lyijylistoin kootut lasielementit ulkopuolelta. Tämä on edellyttänyt rappauksen poistamista elementin reunojen päältä. Lasielementtien kunnostukseen, jossa on lyijylystoisuus jouduttu suureksi osaksi uusimaan, on liittynyt seinään kiinteästi muurattujen vaakarautaosien puhdistus ja ruostesuojaus sekä tuulirautojen kunnostus. Yksinkertaisten alkuperäisten ikkunoiden sisäpuolelle lisättyjen kiinteiden sisäikkunoiden takia lasien välistä tilaa on ollut mahdoton viimeistellä.

Jatkossa tulee sisäikkunoiden yhtenäisen, listalla kiinnitetyn lasilevyn irrottamista harkita puhdistamisen ja korjauksen viimeistelyn sekä tiivistämisen takia. Työssä tarvitaan lasiliikettä, joka irroittaa lasit, pesee ja tiivistää sekä panee ne takaisin paikoilleen. Samalla tehdään laisen välisen tilan rappauspaikkaukset ennen lasien paikoilleen panoa. Ennen operaation toteuttamista on kuitenkin syytä miettiä onko lasien - sisäikkunoiden osalla olemassa muunlaista ratkaisua.

Ikkunoiden tähän vaiheeseen kuulunut korjaus on alussa mainittuja, keväällä korjattavia puutteita lukuunottamatta, tullut loppuun saatetuksi.

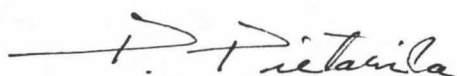

konservaattori Pentti Pietarila