

Ns. keittiömuurin purkaminen G 102

Ns. keittiömuurin purkaminen

Pienellä linnanpihalla jouduttiin purkamaan ns. keittiömuurin itäpäättä portin eteläpielen anturaa varten. Muuria purettiin vain 1m leveydeltä, joten eteläreunaan jäi 60cm kaista koskematonta muuria.

Muurin yläpinta oli tasolla +80.75 - +80.80. Reunaosat olivat isohkoista kivistä, keskusta pienempää kiveä. Kaikki kivet olivat melko irrallisia, laastia tuskin ollenkaan. Muurin pohjoisreunassa ei ollut selviä kivivarveja. E 102:sta tuleva kulttuurikerros teki porttiaukon ja keittiömuurin liittymäkohdassa jyrkän laskun alaspäin ja jatkui muurin vieritse länteen. Muurin raot olivat täynnä kulttuurimaata, kunnes tasosta +80.16 alaspäin kivet alkoivat olla hiesun sisällä. Kiviä oli hyvin harvassa ja ne näyttivät ladotuilta hiesua vasten. Laastia ei ollut havaittavissa. Tasosaa +79.73 alkoi luonnonmaa. (kuva 1)

Kun muuria oli purettu n. 45cm korkeudelta, alkoivat kivet olla tasosta +80.30 alaspäin suhteellisen tasaisina varveina ja laastilla kiinni. Kysymyksessä olivat mahdollisesti alkuperäisen muurin jäänteet. Mainitusta tasosta ylöspäin oli kivien välissä ollut mm. kattahuovan palanen ja melko myöhäiseltä vaikuttava tiili (27 x 12,5 x 8,5) (kuvat 2,3).

Tasosta +79.82 alaspäin alkoivat hyvin suuret kivet, joiden alla oli hiesu (luonnonmaa). Muurin alareuna näytti olevan etelään päin viettävä. Keskipaikkeilla sen taso oli +79.50.


Muurin purkamatta jääneessä etelänpuoleisessa osassa oli irtonaista kiveä aina tasoon +79.82 asti. Tästä alkoi kahden kivivarvin, 32cm:n korkuinen säännöllinen muuraus. Myös tässä muurin alareuna näytti olevan tasolla +79.50. Tämä säännöllinen muuraua muodosti suhteellisen selvän rajan muurin pohjoisosaan nähden, jossa tällä kohden olivat suuret kivilohkareet.

Keittiömuurin itäpää ei ollut suoranaيسessa liitteessä portin oikeaan pieleen, vaikka rajauskohtaan muodostui purettaessa epätasainen pinta.

Osa muurin kivistä jatkui 10-20cm portin pielen linjan ohi porttiaukon keskustaa kohden. Yksi kivi ulottui n. 40cm portinpielestä keskustaa kohden. Ei ole kuitenkaan varmaa kuuluuko se itse muuriin vai porttiaukon mahdolliseen kavennusmuuraukseen.

Kivi oli näet heti mukulakiveyksen alla hiesussa.


Portin eteläpielen alaosa, maanpintatason alapuolelta, oli melko pienistä kivistä muurattua. Laasti oli pahoin rapautunutta ja kivien väleissä oli runsaasti multaa.

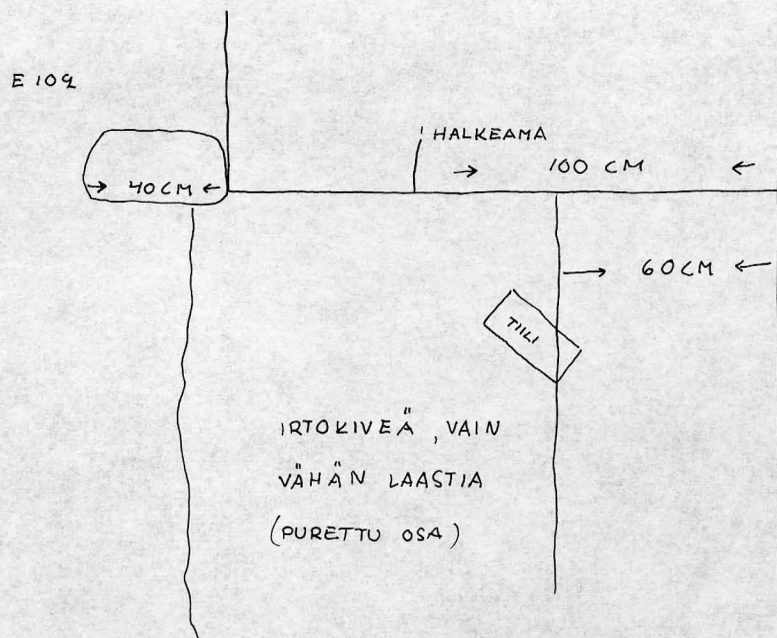

PIENI LINNANPIHA

NS. KEITTIÖMUURIN ITÄPÄÄ

MK. 1:20

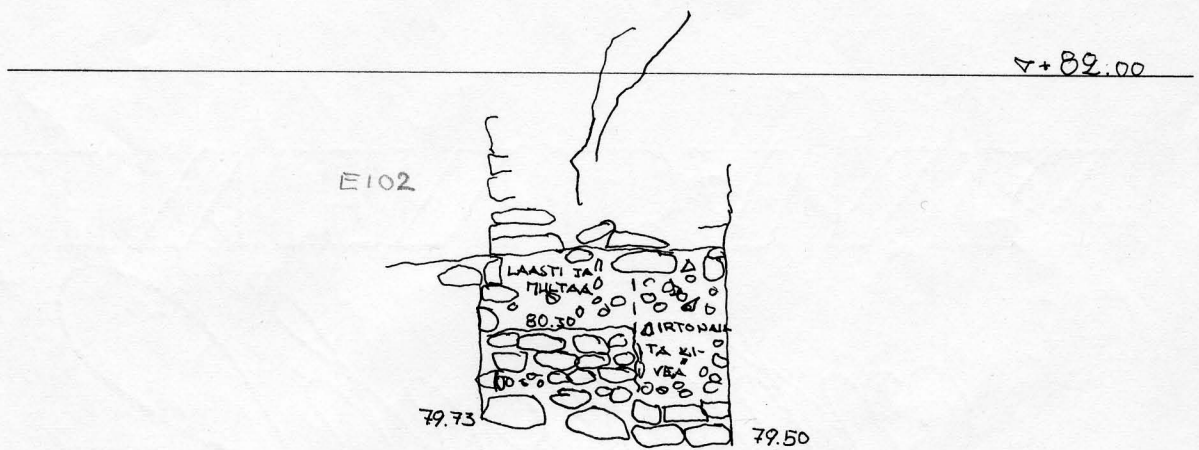

PIENI LINNANPIHA

G101