

*Talteen otettu Hanke 2000
4.10.99 Jaana Pieth*

15.5.1999
Kari Uotila
Muuritutkimus ky
Suovillankatu 3
20780 Kaarina
050-5287360

Naantalin kirkon länsitornin rakennustöihin liittyvät tukkimustyöt maaliskuussa 1999.

Naantalin kirkon länsitornin ja ns. S-huoneen rakennustyöt käynnistyivät helmi-maaliskuussa 1999, jolloin tuli esiin vielä kaksi tukkimusta tai purkutöitä vaativaa kohdetta. Tutkimuksista ja purkutöistä vastasi FT Kari Uotila Muuritutkimus ky:stä.

Ensimmäisenä kohteena oli tornin eteläseinän oviaukon alue, jossa tehtiin vielä purkutöitä (kuten tornin kaakoiskulman pilasterin osittainen purku) ja sitten poistettiin osa eteläseinän laastipinnasta, jolloin paljastui aikaisempaa laajemmalla alueella keskiaikaista tiilimuurausta ja vanhempia laastipintoja. Seinän alkuperäinen rakenne noudatteli aikaisemmin havaittuja vaiheita, joissa vanhimpana oli tiilimuuraus ja siihen liittyvät saumatut laastisaumat, jotka oli tehty yhdellä saumaraudalla niin, että sauman yläpinta oli painunut muuta laastiosaa syvemmälle. Suoraan saumauksen päällä oli alkujaan yhtenäinen slammauspinta, joka oli pahoin tuhoutunut. Laastipinnan päällä oli paksu (3-4 cm) laastipinta, joka ulottui nykyiseen seinäpintaan saakka. Oviaukon alue piirrettiin purkutöiden jälkeen karttaan nro 56 (liite 1.), jonka jälkeen rakenne peitettiin laastilla.

Toinen korjauskohde oli S-huoneen "munkkikäytävä"-osan länsiseinä, jonka yläosassa oleva tiilikomero todettiin osittain väärin muuratuksi ja se purettiin. Purkutyön jälkeen suunniteltiin uusi komero alkuperäisten tutkimuspiirrosten mukaiseksi.



Kaarinassa 15.5.1999.

FT Kari Uotila

Liite 1.

Kartta 56. Naantali kirkko. Länsitornin eteläseinän oviaukko. Vaihe 3. 1:20. KU.

Vaihe 3.

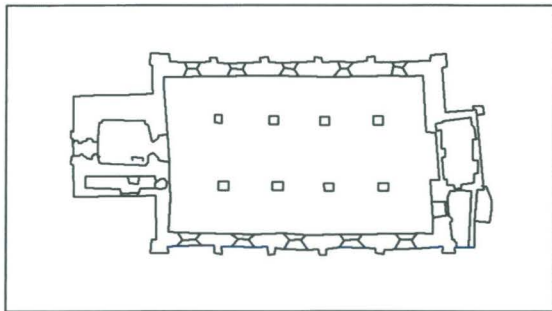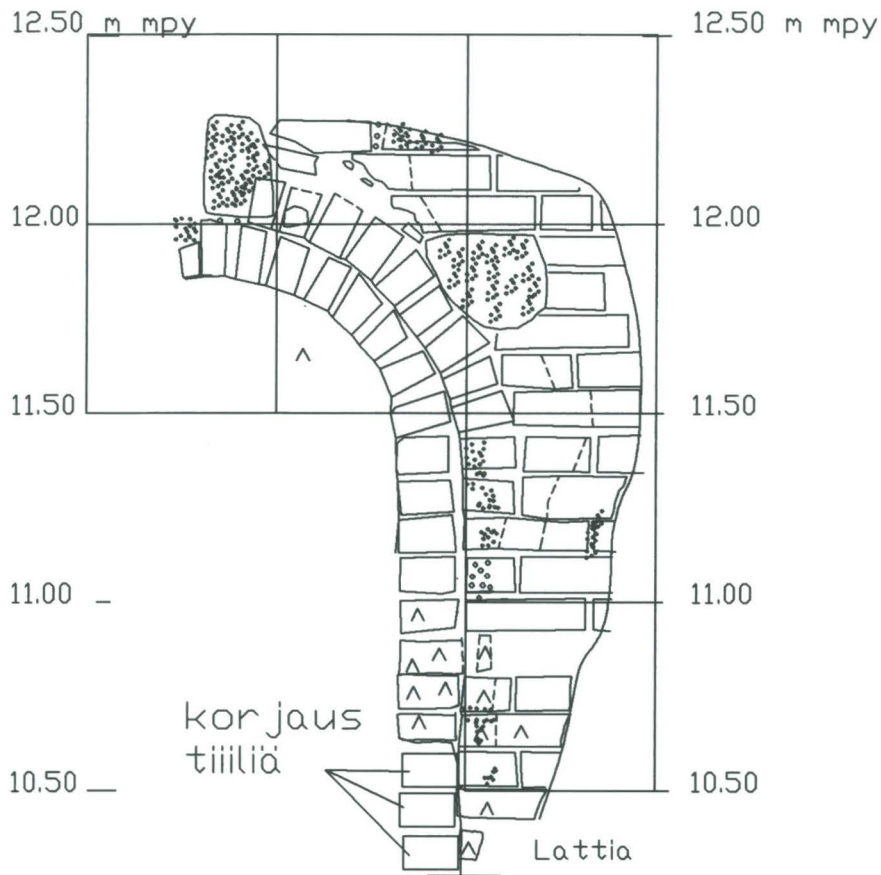

<p>Naantalin Kirkko Kari Uotila 1999 Muuritutkimus ky</p>	<p>Naantalin kirkko Länsitornin eteläseinä Vaihe 3. 1:20</p>	
<p>MITTAUSDOKUMENTOINTI K.Uotila 31.4.1999</p>	<p>MUSEOVIRASTO RAKENNUSHISTORIAN OSASTO RITARIHUONE 00170 HKI 17 PUH. 651 611</p>	<p>Kartta 56</p>